预制桩基施工中的一些技术问题 "

裴慧芳

(盐城市工程建设监理中心,江苏 盐城 224002)

摘 要 针对预制桩基在打桩施工中经常出现的质量问题 提出了科学可行的处理方案。 关键词 预制桩;地基处理;技术问题;处理方法 中图分类号:TU757.4 文献标识码:A 文章编号:1671 - 5322(2002)03 - 0061 - 02

地基加固处理常用的一种方法就是预制钢筋 砼桩。由于它具有制作方便,拼接容易,打桩前可 对砼质量进行检查,不受地下水条件的影响等优 点,因而越来越广泛地被应用到高层建筑的地基 处理上。但它也有一定的缺点,如截断较为困难; 桩位易偏斜,桩被锤击毁坏等。尽管如此,由于桩 基承载能力大,沉降量小,施工技术发展很快,因 而还是被广泛应用于高层建筑和软弱地基处理 上。

1 土壤受力分析

桩在被打入土中期间,桩周围的土被扰动。若在粘性土中打桩,桩尖处形成一个土楔,它随桩向下沉,并将土向四周挤压。挖开土壤测量,在距桩周0.5D(D)为桩的边长)的区域内,土层结构严重破坏,形成重塑土。如果是饱和的软粘土,孔隙水压力增大,土体抗剪强度显著降低,距桩一个桩径的第二区域,土体被挤密,土层结构稍有破坏,土的抗剪强度降低就很小。

重塑土的抗剪强度和桩的承载力随时间而增长的情况,在饱和软粘土中较明显,一般 1~6个月以后孔隙水压力逐步扩散,第一区域重塑土含水量降低,重塑土重新固结,抗剪应力不断增加,甚至超过100%以上;在硬塑粘土中,重塑土孔隙水压力不大,也不易扩散,破坏的土结构很难一时固结,因此抗剪强度在很长时间内低于原土抗剪强度。把桩打入非粘性土中时,桩周围的端部的非粘性土(砂、粉砂、砾石)距离桩越近越密实;在

饱和的粉质土壤中,由于桩端处高孔隙水压力使桩拒沉,如停置一段时间,孔隙水压力扩散后,桩就可以继续打下去。

在粘性土中,由于打桩后使孔隙水压力增高,桩周围地面将会隆起,距桩越远,隆起越小,一般距离桩 10~15 倍桩径处隆起已经很小了,亦可能在桩的四周地面上产生径向裂缝。

2 预制钢筋砼桩施工中易出现的问题

2.1 桩头破碎

这在桩基础的施工中屡见不鲜。破坏部位大部分在砼弹性垫下,其一个棱角先破坏,而后发展到二面三面。产生这种现象的主要原因:①砼强度不够,小于锤击应力,桩垫硬度不够,产生直接传力,锤击次数超过2000次以上,砼强度产生疲劳,②桩帽太紧,锤击后桩帽转动产生扭矩;③桩顶不平,桩头钢筋不齐,锤击偏心²¹。

2.2 桩身断裂

有时在接桩后刚打两三锤就产生断裂,这是因为接桩后有空隙,没有全部垫平,产生锤击偏心所致。另据经验分析,桩入土不直,因倾斜而产生偏心,重锤高击,产生暴沉,亦会突然断裂。

2.3 桩位偏斜

产生的原因:①在软弱的土层中 桩周围的土尚未固结 桩像置于悬浮液中 机械挖土时碰撞或其它因素的水平力导致桩位偏斜。②插桩时垂直度不够,造成偏打。③放线定位有误差。④在沉坑开挖中边坡塌方,钢板倾倒压迫打入致使桩偏

^{*} 收稿日期 2002 - 05 - 20 作者简介 製慧芳(1970-)女 辽宁省昌图县人 盐城市工程建设监理中心工程师。

位。⑤向一个方向连续打桩,形成一边土层被挤密,另一边呈原土状,往往向原土状一侧倾斜。⑥ 桩身表面粗糙程度悬殊,一般向光滑面倾斜,光滑面摩擦阻力小先下沉,粗糙面摩擦阻力大后下沉)。一般长桩容易发生倾斜。

3 打桩施工过程中出现的问题的处理方法

3.1 桩头破碎的处理

在砼强度确实得到保证的情况下,桩头破碎用加钢帽的方法进行加固处理。具体做法是将破碎桩头凿平,桩四周表面加固范围应修理平整,焊接钢帽,并浇硫磺胶泥一层(因桩头的弹性垫没有了,所以用硫磺胶泥代替,硫磺胶泥冷却强度达到500#时耐打5000次不坏,且操作简单)。

操作关键是封头钢板一定要平直,和硫磺胶泥形成一个整体,否则易产生锤击偏心;再则钢套和角钢一完要和砼严密靠实,因为这样可以阻止砼受锤击产生横向膨胀,提高砼强度和耐打性。如果有空隙存在,砼能自由地横向膨胀,砼强度也就破坏了。

3.2 桩身断裂的处理

当桩身倾斜度不大,断裂的部位不超过桩长的2/5时,处理方法是从断裂处凿开,上下加桩套,然后作焊接接头处理,由于断桩或桩头破碎会影响桩的长度,所以,在送桩时可多送一段,然后在桩套上焊接上钢筋,支模板,再打砼,便可达到原桩长度。至于补桩,在一般情况下,原位处理的断桩不降低桩的承载能力,如果过多补桩,不但不

能增加承载力,而且有可能适得其反。

3.3 桩位偏斜的处理

一般发现桩位偏斜都是在土方开挖完以后,如果确有偏位较大的桩,采取补桩都很困难。发生此情况,首先确认因偏位大,桩是否断裂,若该桩已断不能承受荷载,必须采取补救措施,然后再决定采取以下断裂处理方案。①单排桩条基:桩头处于软弱的淤泥质土壤内,偏桩在 20~30 cm 以内,可以用千斤顶法水平移位到允许偏差内,进行固结,如果偏差超过50 cm,另外补桩,以补钢管桩和 H 桩为好,减少排泥量,不影响别的桩,桩头处理,在可塑或硬塑粘土中,一般不宜用千斤顶作水平移位,桩位偏 20~30 cm 以内(允许偏差 10 cm),适当加一部分锚栓,并插入承台内,使桩、土、承台共同工作。②双排条基桩位偏差在 20~30 cm 以内,只需要在桩头加钢筋小梁,在内部传力处理,如果超出承台以外,局部加大承台。

群桩的桩位偏差大部分在允许范围以内,偏 差由于群桩合力作用点和原设计的合力作用点相 差不大,一般不作处理。

4 结束语

桩基施工中经常会发生各类质量问题,其原因往往不是单一的,因此,应综合考虑采取相应处理方案。本文着重论述了预制桩施工中常见质量问题的处理方法,经过大量工程实践证明,均取得良好的效果,完全可以满足工程需要。

参考文献:

- [1] 史佩栋.实用桩基工程手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1999.
- [2] 江正荣.地基与基础施工手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1997.

Some Technical Solution To the Problems in Implementation of Prefabricated Base of Staking

PEI Hui-fang

(Yancheng City Center of Project Management "Jiangsu Yancheng 224002 "China)

Abstract The article introduces some technical problems in implementation of prefabricated base of staking. To solve the quality defect in staking the article offers some feasible solutions respectively.

Keywords : Prefabricated Stake; Disposal of Base; Technical Problem; Solution